Konstruktion

Prof. Dr.-Ing. Martin Bothen

SS 2021



TH Aschaffenburg university of applied sciences

Konstruieren mit Kunststoffen

Fertigungsgerechtes Gestalten von Kunststoffteilen

- > Spritzgießverfahren
- Werkzeuggerechtes Konstruieren
 - Entformungsschrägen
 - Trennebene, Anguß, Toleranzen
 - Hinterschneidungen
 - Durchbrüche
 - Gewinde
 - Oberflächen
- Werkstoffgerechtes Konstruieren
 - Mechanische Eigenschaften
 - Wanddicken, Werkstoffanhäufungen
 - Verstärkungsrippen, Radien und Rundungen
 - Einbetten von Metallteilen
 - Umspritzen mit Kunststoff
 - Nachträgliches Einsetzen in Kunststoffteilen



Definition Konstruieren

Kunststoffe sind makromolekulare organische Werkstoffe, die plastisch formbar oder plastisch geformt worden sind.

© Prof. Dr. Martin Bothen, Konstruktion



Einteilung Kunststoffe

Thermoplaste

keine Vernetzung während der Formgebung, nach der Formgebung <u>aufschmelzbar</u>

Duromere


starke Vernetzung während der Formgebung, nach der Formgebung <u>nicht</u> mehr aufschmelzbar

Elastomere

geringe Vernetzung während der Formgebung, nach der Formgebung <u>nicht</u> mehr aufschmelzbar




Einflussfaktoren auf die Produktentwicklung

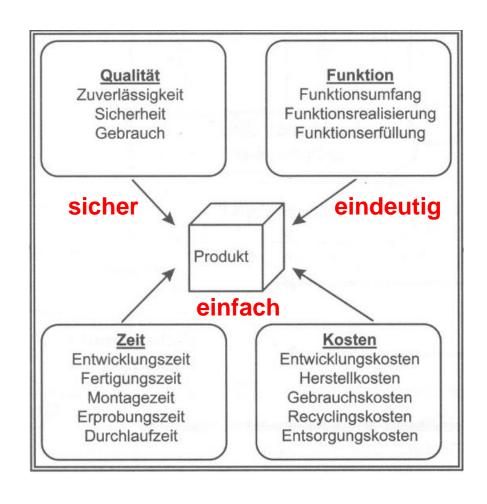




Beispiel Kunststoffkonstruktion

konventionelle Ausführung

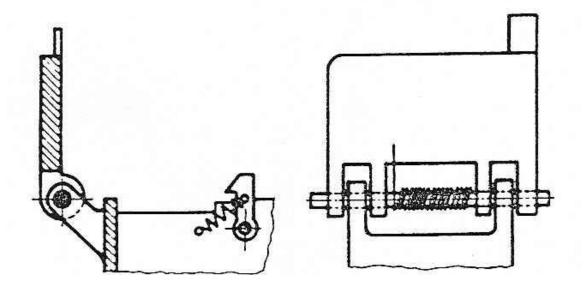


integrale Ausführung

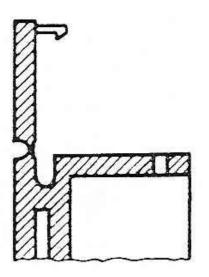

[©] Prof. Dr.-Ing. Martin Bothen, Konstruktion Ouelle:



Prinzip der multifunktionalen Bauweise

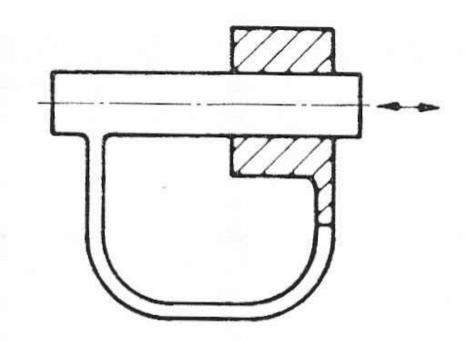


Prinzip der multifunktionalen Bauweise: Kombinierte Nutzung verschiedener Kunststoffeigenschaften in einem Bauteil

Beispiel: Schiebeführung mit Federeigenschaften



Beispiel Kunststoffkonstruktion

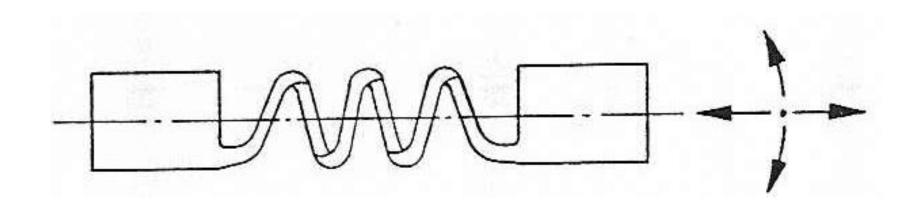




Spritzgießverfahren




Kolbenspritzgießmaschine

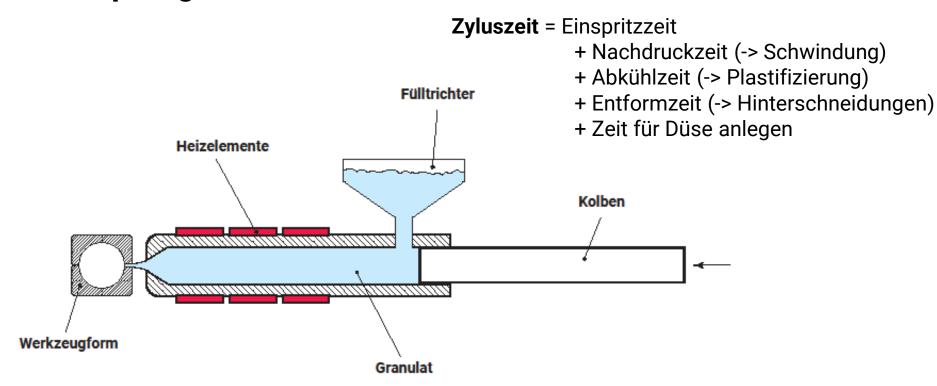




Spritzgießverfahren

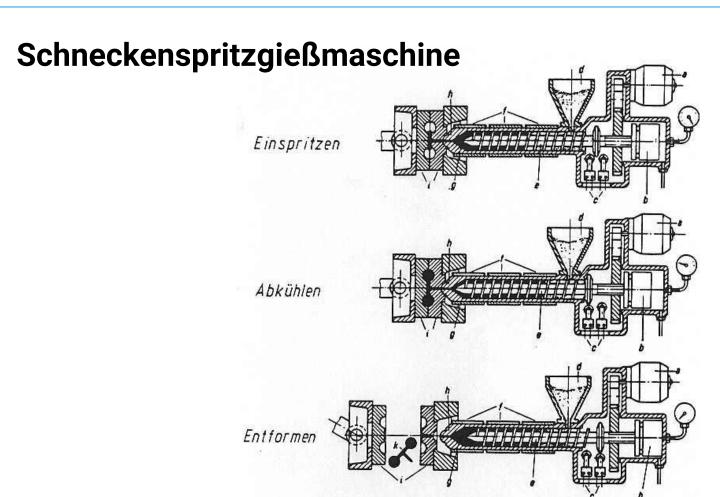

siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=ABWJrh10vBo




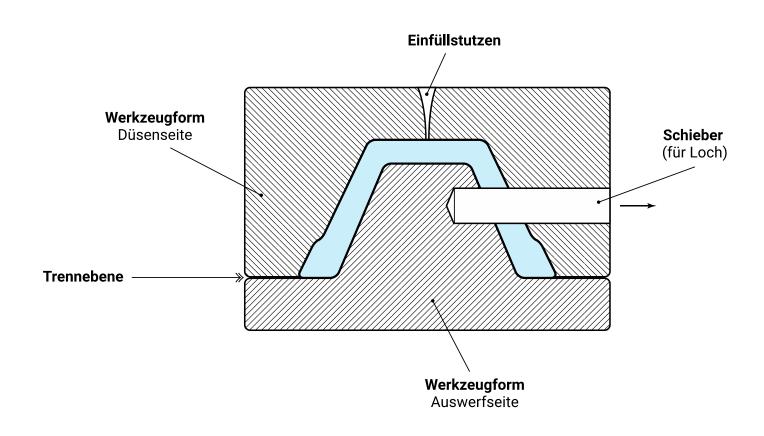

© Prof. Dr. Martin Bothen, Konstruktion Seite 10




Werkzeug mit Trennebene

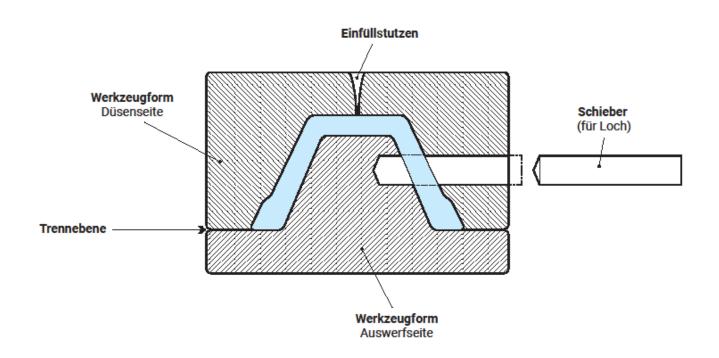

Grafik: "Werkzeug mit Trennebene", TH Aschaffenburg, 2020



Werkzeug mit Trennebene

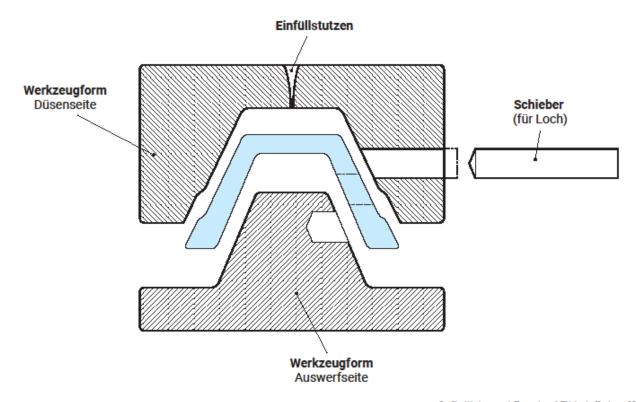


Grafik: "Werkzeug mit Trennebene", TH Aschaffenburg, 2020





Einfluss des Anguss auf die Lunkerbildung

Werkzeugform und/oder Anguss ungünstig

Werkzeugform und Anguss günstig

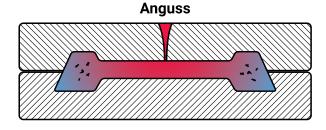

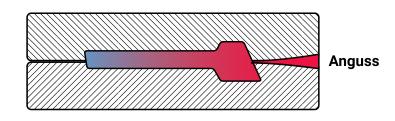

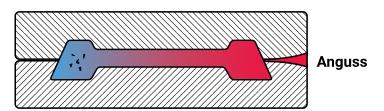



Entformungsschräge


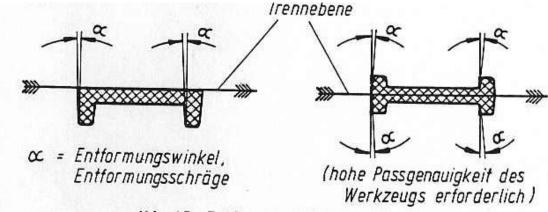


Abb. 17 Entformungsschrägen /2/

Thermoplast	Entformungswinkel (Entformungsweg < 30 mm)
ABS	0,5° bir größern 0,25° late gr 0,125° -> god/m
PA 6.6	0,250
PA 6.6 - GF	0,1250
PC	0,50 -> goo/w
PE	0,50
PETP	1,50
POM	0,50
PP	1,00
PPO	0,50
PS	1,50
PTP	0,50




Einfluss des Anguss auf die Fließnaht

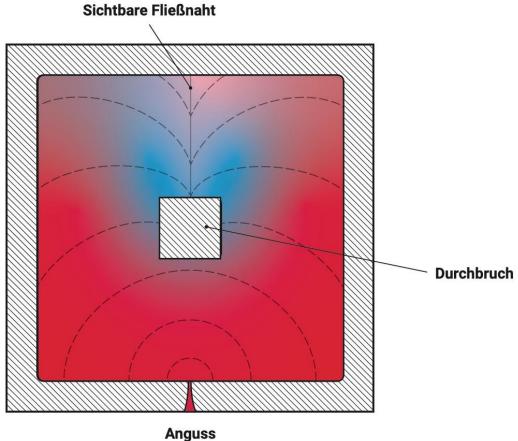




Toleranzen

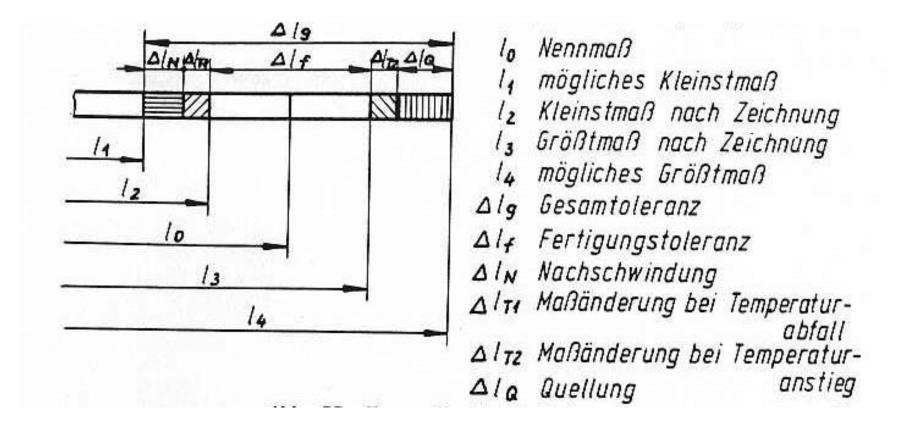




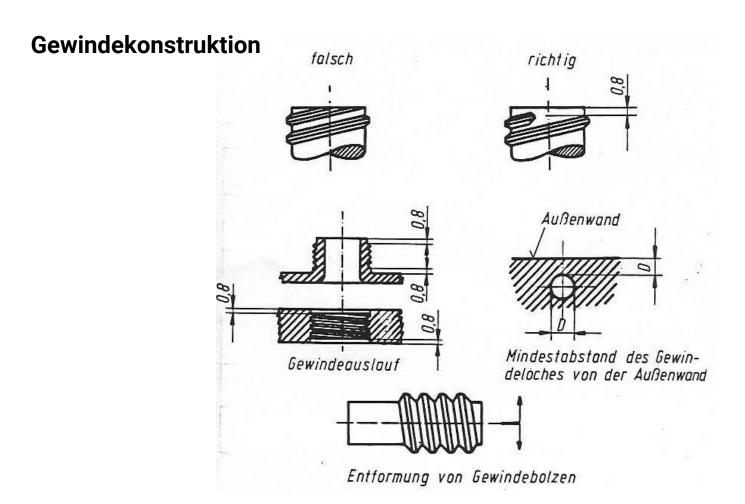



Werkstoffgerechtes Konstruieren

Auswirkungen von Wanddickenunterschieden

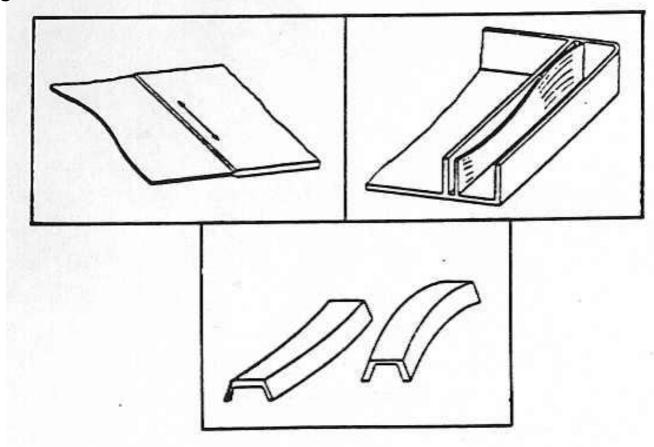




Konstruieren mit Kunststoffen

Fertigungsgerechtes Gestalten von Kunststoffteilen

- > Spritzgießverfahren
- Werkzeuggerechtes Konstruieren
 - Entformungsschrägen
 - Trennebene, Anguß, Toleranzen
 - Hinterschneidungen
 - Durchbrüche
 - Gewinde
 - Oberflächen
- Werkstoffgerechtes Konstruieren
 - Mechanische Eigenschaften
 - Wanddicken, Werkstoffanhäufungen
 - Verstärkungsrippen, Radien und Rundungen
 - Einbetten von Metallteilen
 - Umspritzen mit Kunststoff
 - Nachträgliches Einsetzen in Kunststoffteilen


Zeitlicher Verlauf von Spannung und Dehnung bei statischen Langzeitversuchen



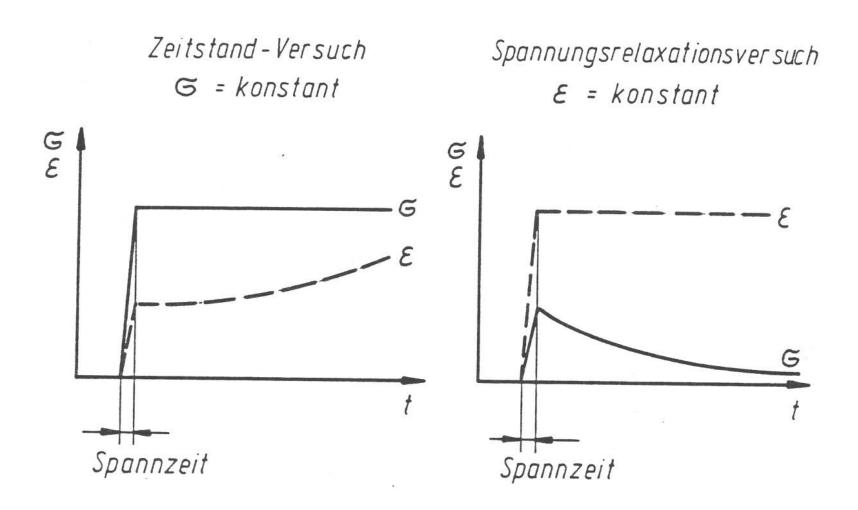




Vier-Parameter-Modell von Kunststoff

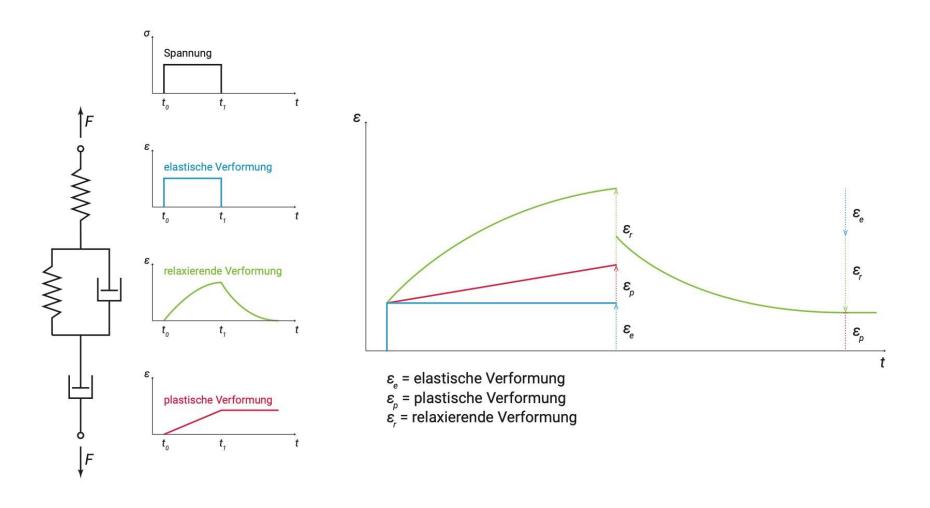




Auflösen von Werkstoffanhäufungen

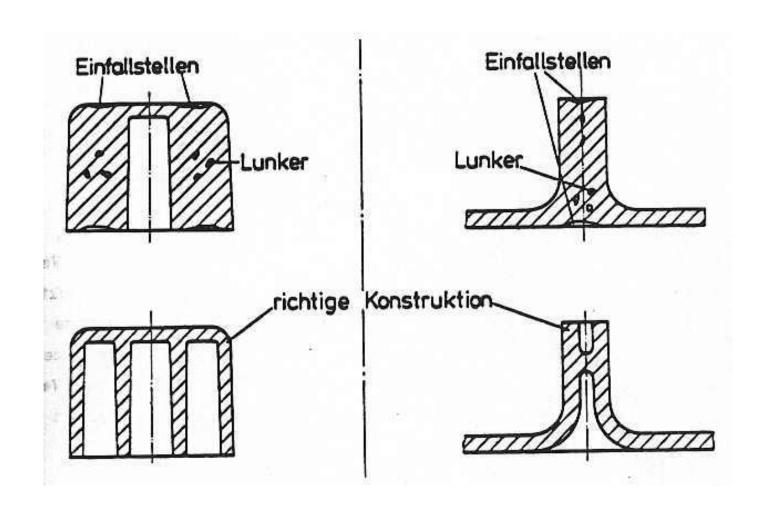




Rippenkonstruktionen

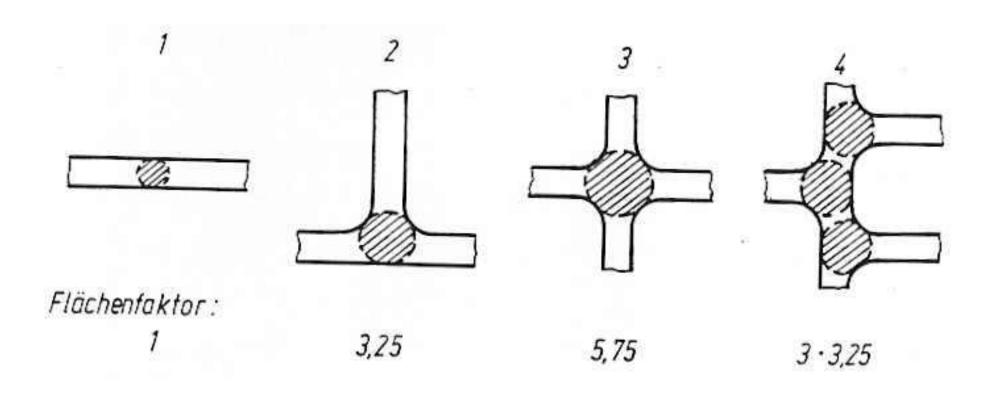



Einfallstellen

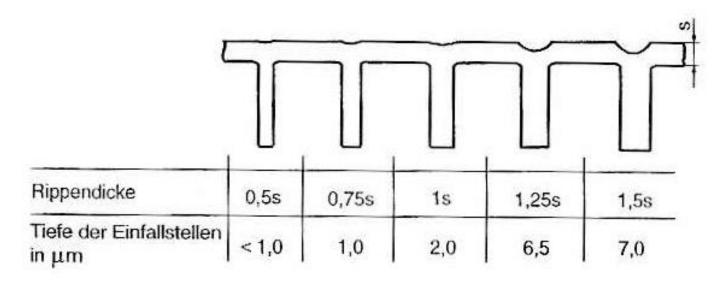

OPTISCHE ABHILFE


Furche gegenüber Rippe






Auflösen von Werkstoffanhäufungen und Reduzierung von Einfallstellen



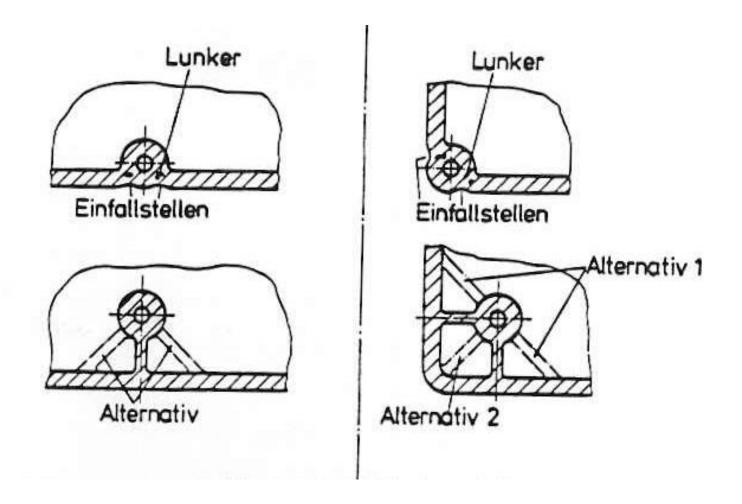

Einbetten von Metallteilen Umspritzen mit Kunststoff




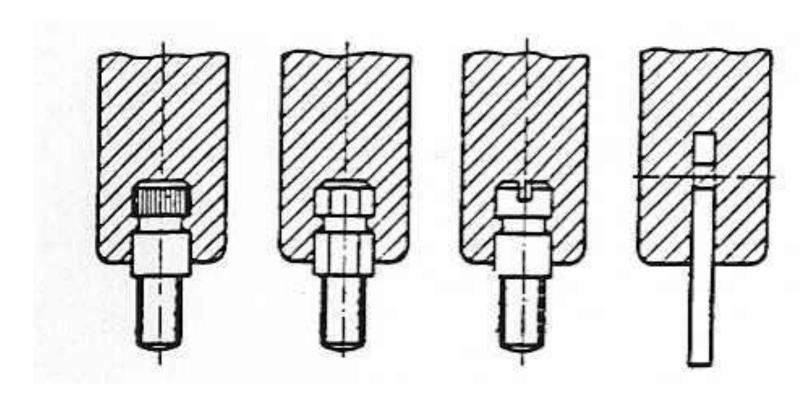

Sicherung gegen Verdrehen und Herausziehen


Einbetten von Metallteilen Umspritzen mit Kunststoff



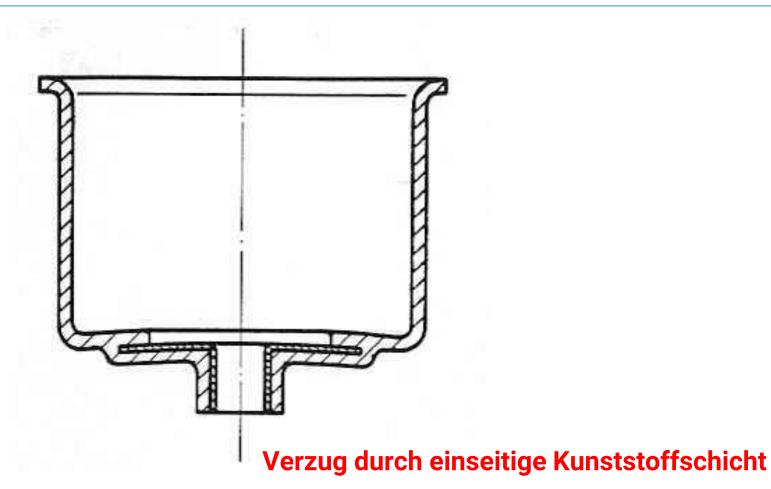

Einbetten von Metallteilen Nachträgliches Einsetzen von Metallteilen



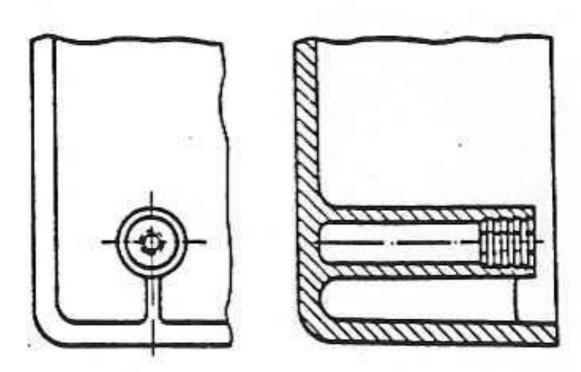

Warm eingesetzte Gewindebuchse

TH Aschaffenburg university of applied sciences

Konstruieren mit Kunststoffen

Verbinden mit Kunststoffteilen

- Lösbare Verbindungen
 - Schraubverbindungen
 - Schnappverbindungen (teilweise)
- Nicht lösbare Verbindungen
 - Schnappverbindungen (teilweise)
 - Nietverbindungen
 - Klebverbindungen
 - Schweißverbindungen

© Prof. Dr. Martin Bothen, Konstruktion



Schraubverbindungen




Gewinde - Schneidschraube (Kerbschraube Type 1)



Gewinde - Schneidschraube (nach DIN 7513)

Abb. 84 Gewindeschneidende Schrauben

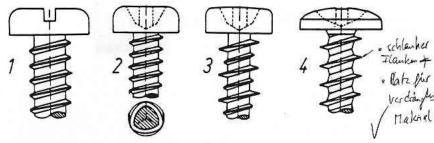

1 Blechschraube DIN 7970

3 Doppelwendelschraube

2 Plastite-Schraübe

4 EJOT-PT-Schrauhe

Abb. 85 Gewindeprägende Schrauben


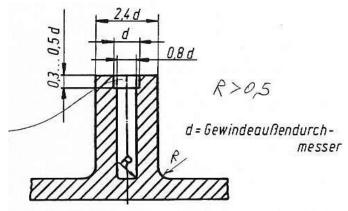


Abb. 86 Gestaltung von Befestigungsaugen für die Aufnahme gewindeformender Schrauben




Schraubverbindungen



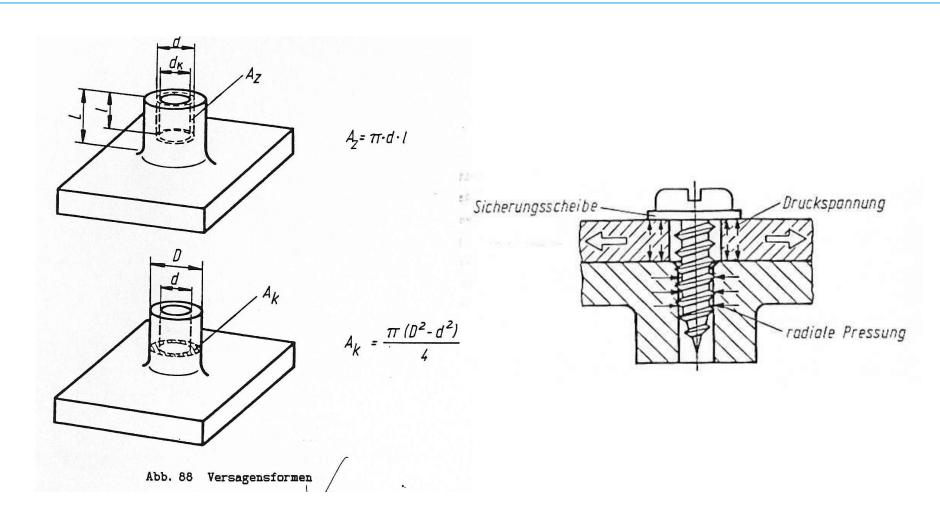



Schraubverbindungen

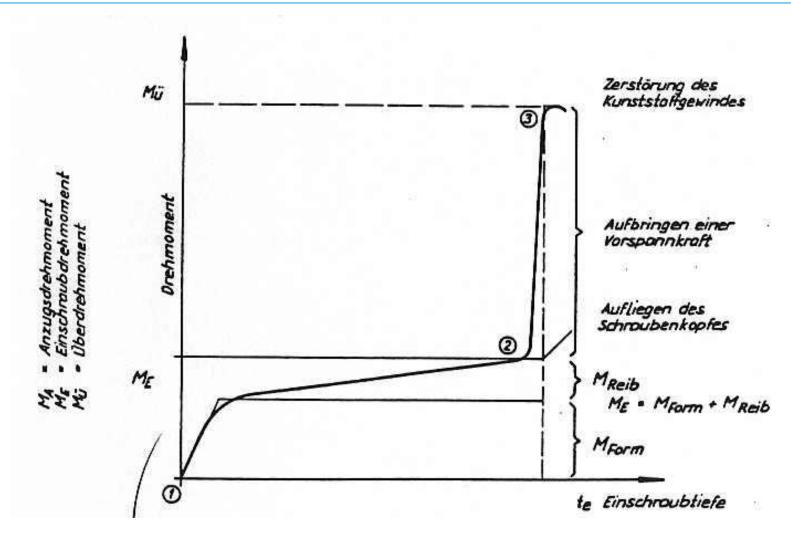




Zylindrische Schnappverbindung

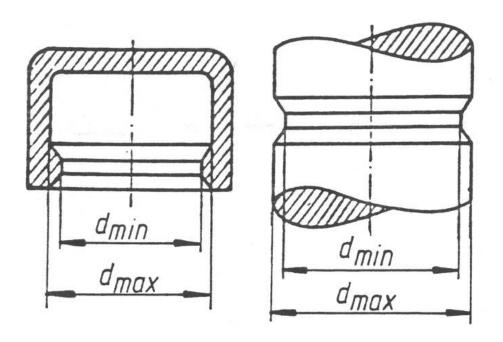

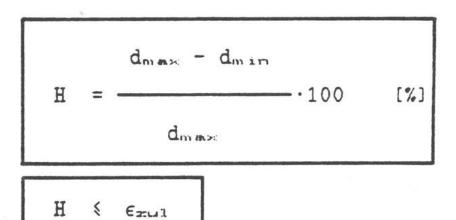




Zylindrische Schnappverbindung

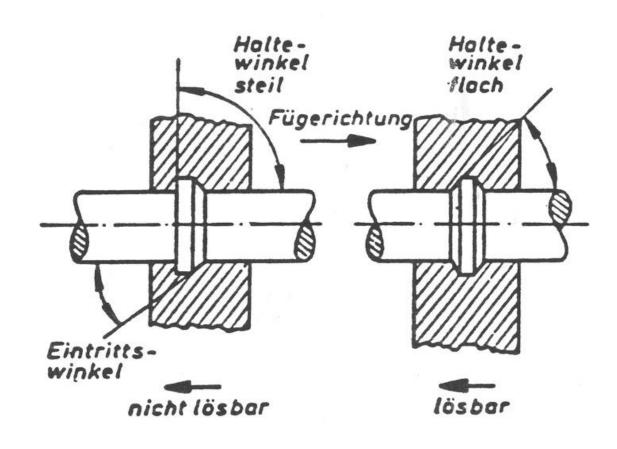




Schnappverbindung mit federnden Haken

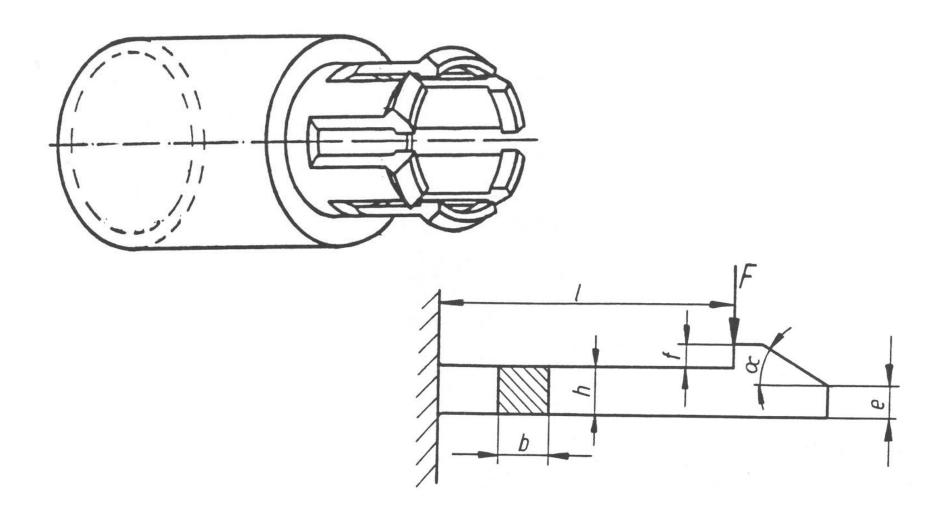






Schnappverbindung mit federnden Haken



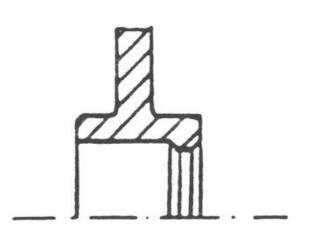

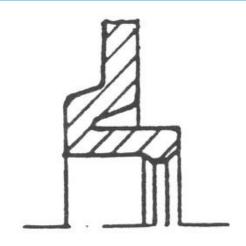


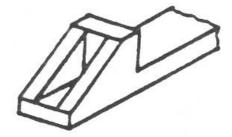


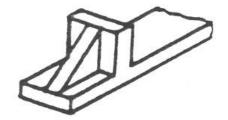




Schnapphakenentformung

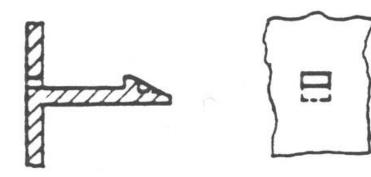

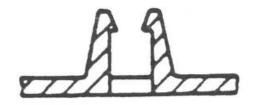




Schnappverbindung: Durchbiegungsbegrenzung

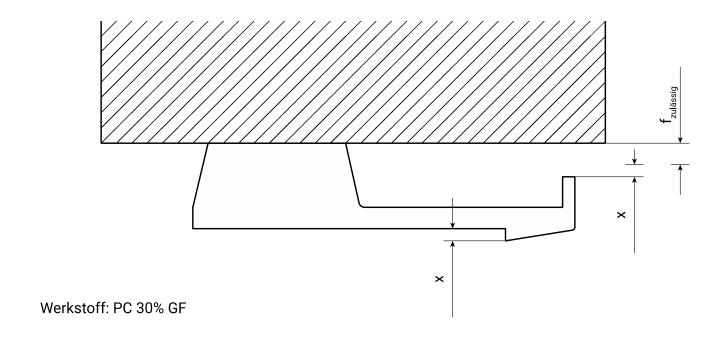




Klebverbindung

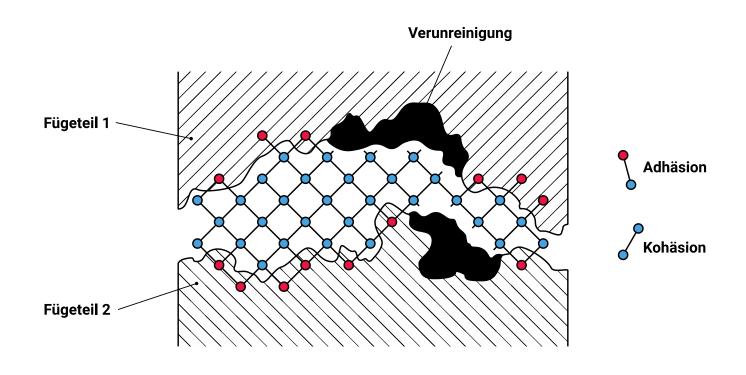



Mechanische Belastung einer Klebverbindung

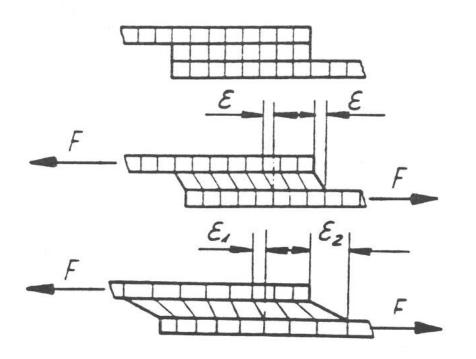


unbelastete Verbindung

belastete Verbindung mit starren Fügeteilen


belastete Verbindung mit elastischen Fügeteilen




Spannung einschnittig überlappter Klebverbindung

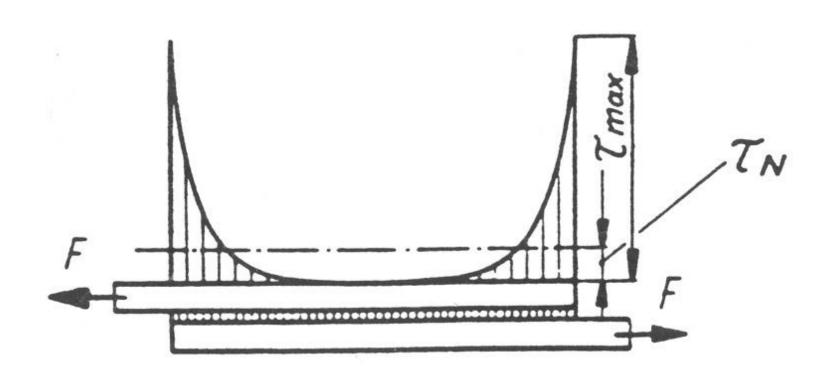




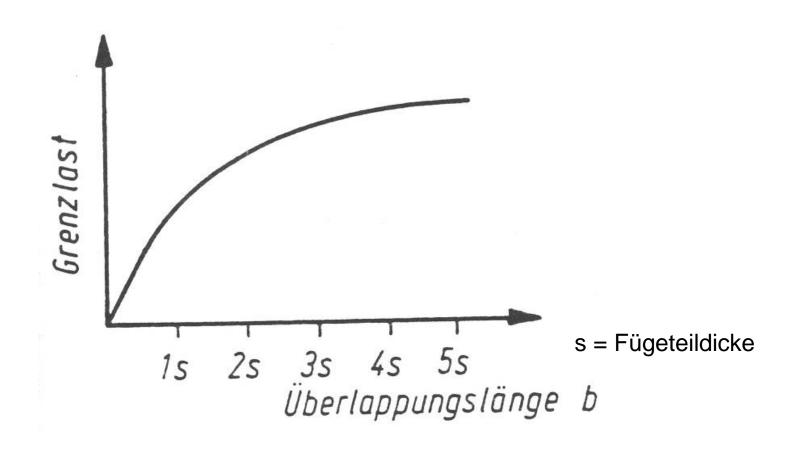




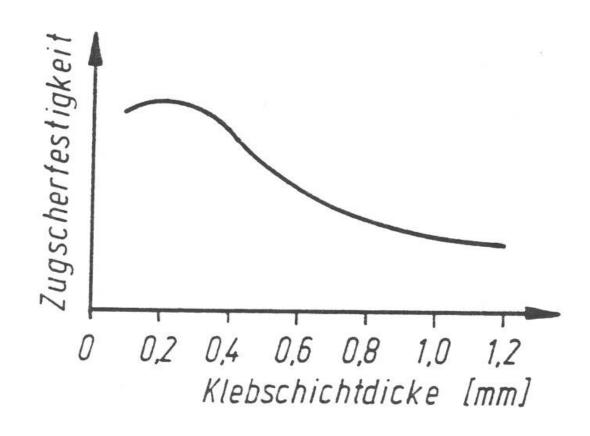



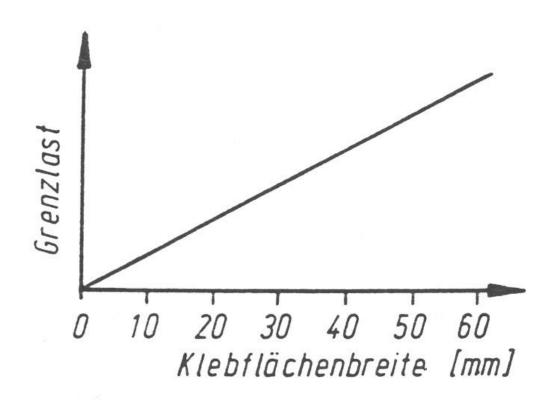



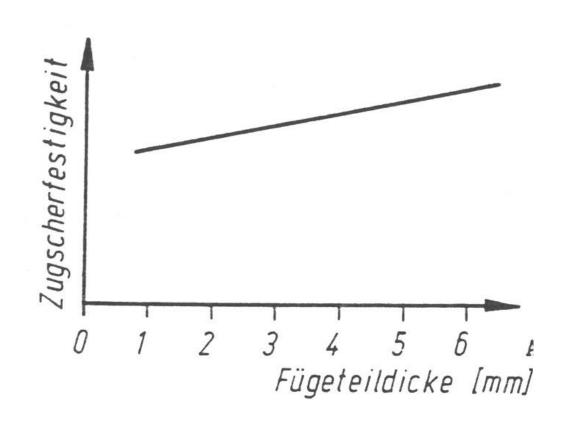




Schweißverbindungen

Schweißbar sind thermoplastische Kunststoffe, wenn mit der vorhandenen Apparatur beide Stoffe nach gleicher Zeit in einem plastischen Zustand gebracht werden können.

© Prof. Dr. Martin Bothen, Konstruktion



Schweißvorgang

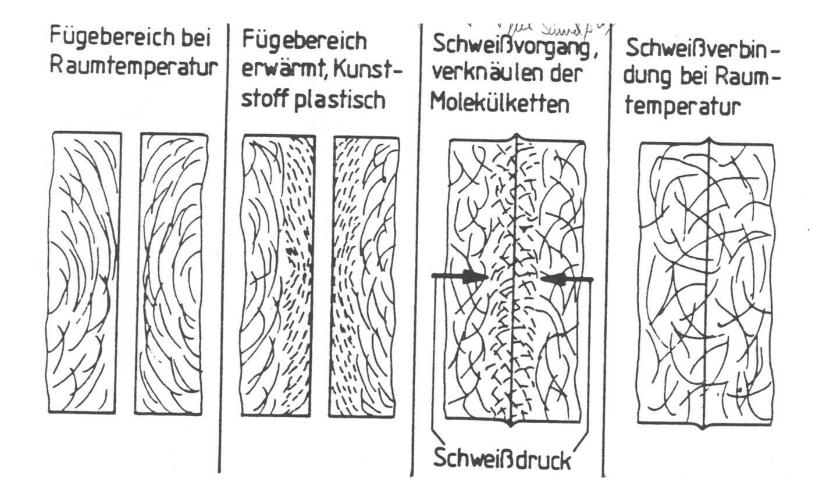



Schweißverbindungen

Arbeitsschritte:

- 1. Vorbereiten der Fügestelle
- 2. Aufheizen der Schweißzone
- 3. Zusammenfügen der Fügeteile unter Aufbringung des Schweißdrucks
- 4. Abkühlen der Schweißzone
- 5. Entlasten des geschweißten Werkstückes





Aufheizmethoden Schweißverfahre

Strahlung

-> Laserschweißen

Konvektion

-> Warmgasschweißen

Wärmeleitung

-> Heizelementschweißen

Äußere Reibung

-> Reibschweißen

Innere Reibung ->


-> Vibrationsschweißen

-> Ultraschallschweißen

-> Hochfrequenzschweißen




Warmgasschweißen

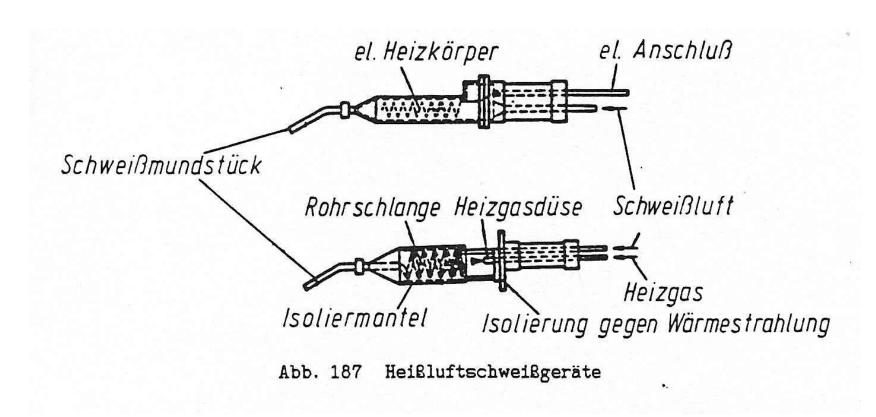




Warmgasschweißen

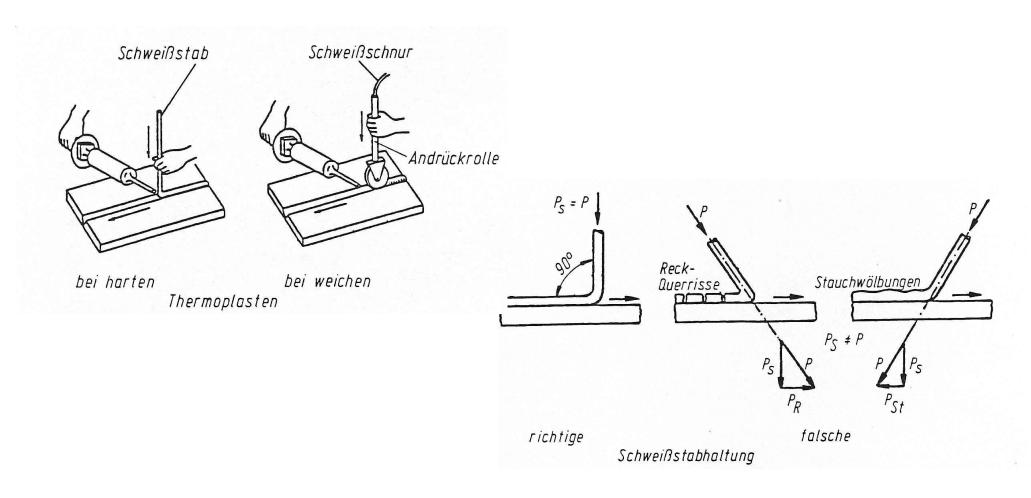




Warmgasschweißen

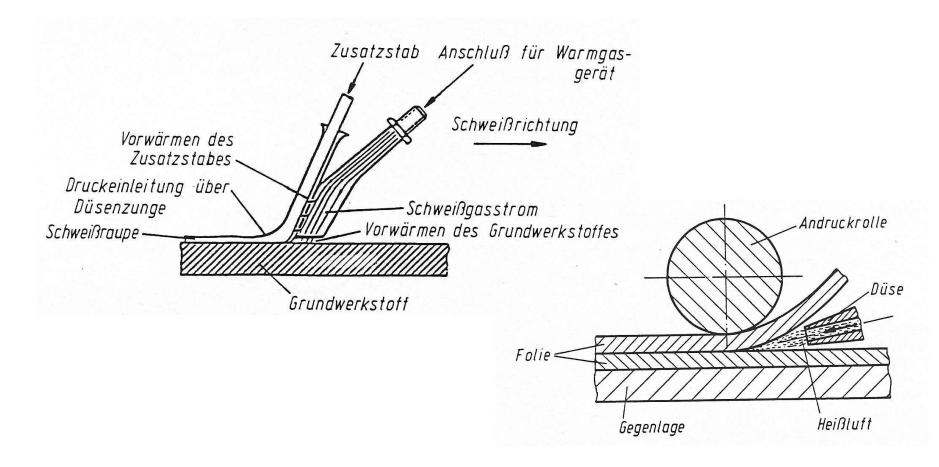




Heizelementschweißen: Stumpfschweißen

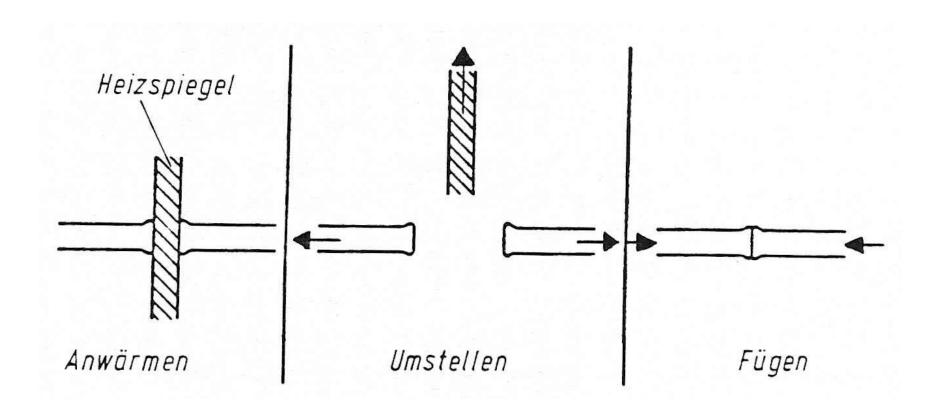





Stumpfschweißen: Schweißzyklus

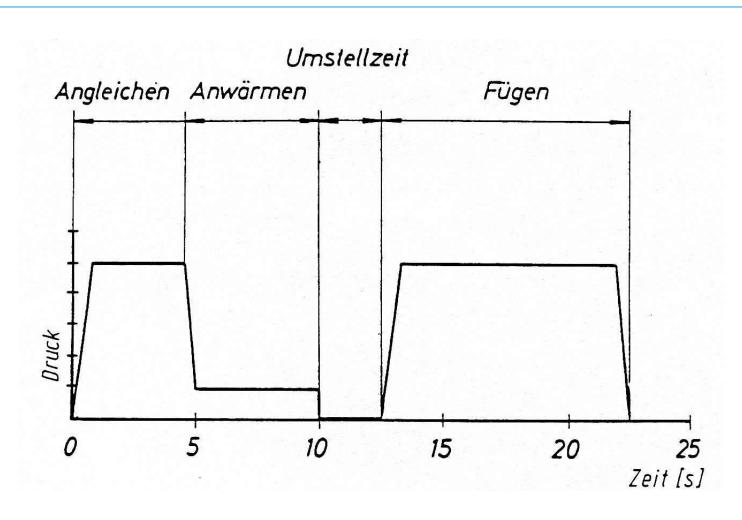




Heizelementschweißen

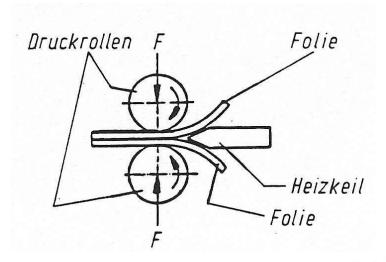

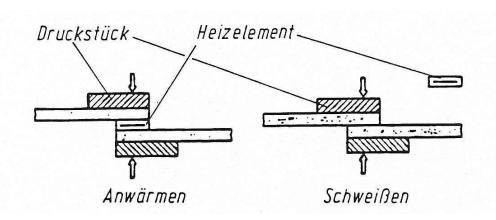


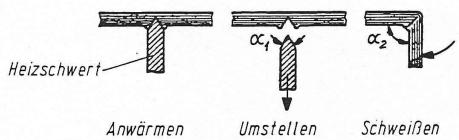

 $\alpha_2 \approx \alpha_4 + 30^\circ$




Schweißnahtkonstruktion

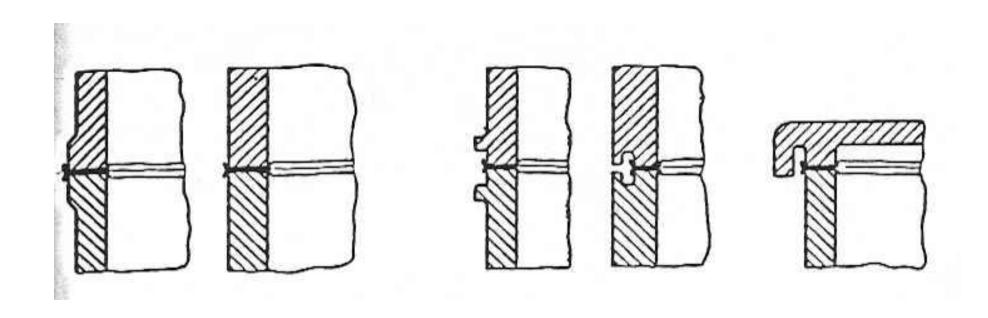




Prinzip des Reibschweißens

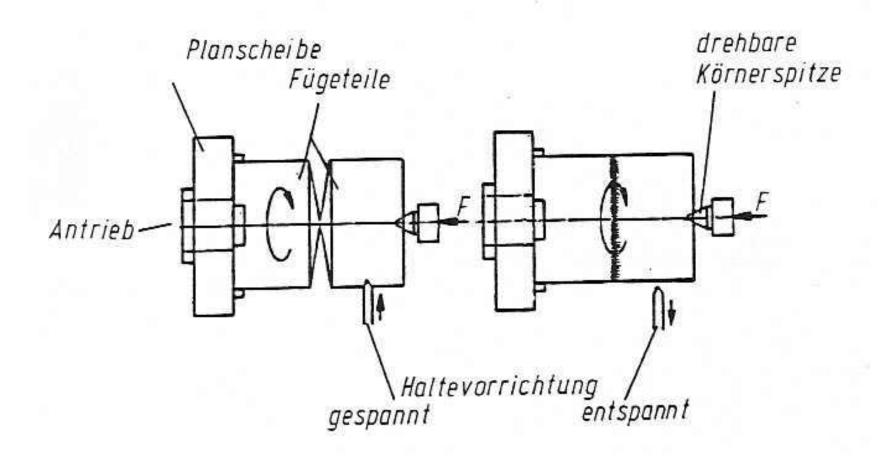




Prinzip des Vibrationsschweißens

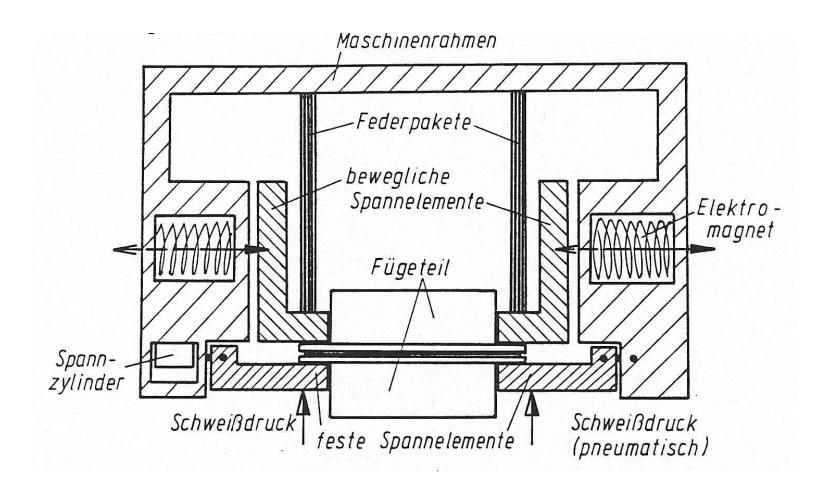



Ultraschall-Schweißen

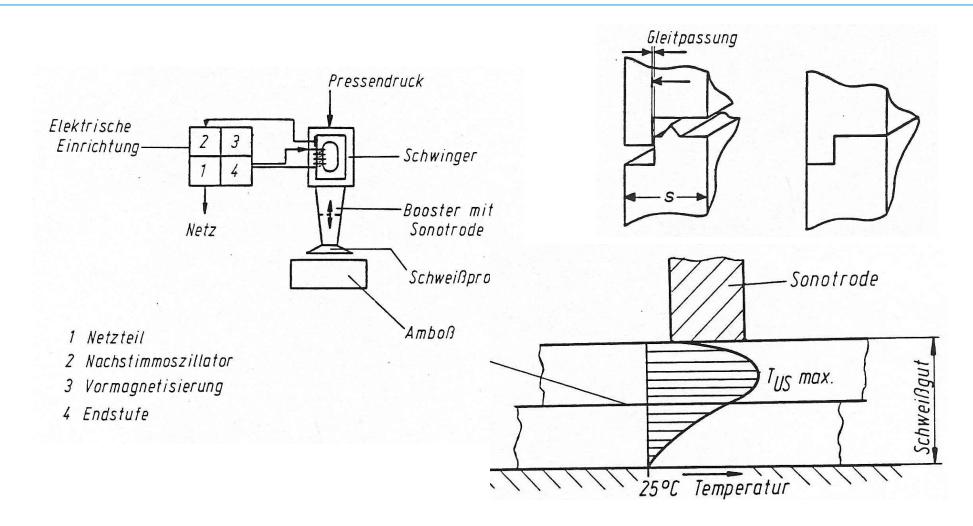



Hochfrequenzschweißen

